

Melbye[™]



**CHMSV3-S 240-400
12-24-36 kV**

Monteringsanvisning

Kabelskarv för PEX isolerad 3-ledarkabel 12-24-36 kV

Melbye[™]
Skandinavia

CELLPACK
Electrical Products



Melbye Skandinavia Norge AS | Post Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
Melbye Skandinavia Sverige AB | Prästvägen 155 | SE-442 93 KAREBY | Tlf +46 303 20 68 50 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Skandinavia Danmark A/S | Jættevej 14-16 | DK-4100 Ringsted | Tlf +45 5760 0960 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Allmän kontroll

- Kontrollera area-området på satsen samt area på kabeln.
- Kontrollera innehållet i satsen utifrån packlistan.
- Följ monteringsanvisningen.

Installationen bör endast utföras av utbildad personal.

Tillverkare har inget ansvar vid fel orsakade av felaktig installation.

Krympinstruktioner

- För krympning, använd en propan- eller butangasbrännare
- Justera brännaren till en mjuk gul låga, blå flammor bör undvikas.
- Gör rent kabelmantel och isolering med lämpligt rengöringsmedel.
- Vid krympning, låt lågan röra sig regelbundet för att undvika skador.

Kabelskarv 3-ledare typ CHMSV3-S 240-400

Viktigt!

Kontrollera minsta diametern över isoleringen efter att ytter ledande skiktet avlägsnats.

Se tabell 1


Tabell 1

Spänningsnivå	Typ	Area mm ²	Ø 1 mm
12 kV	CHMSV3-S12kV 240-400		23,1
24 kV	CHMSV3-S24kV 240-400	240-400	27,3
36 kV	CHMSV3-S36kV 240-400		32,0

Ø 1 – min diameter över isoleringen efter att ytter ledande skiktet
avlägsnats


Areaområdena i tabell 1 är endast vägledande värden, det är diametern över
isoleringen som är det avgörande värdet

1)

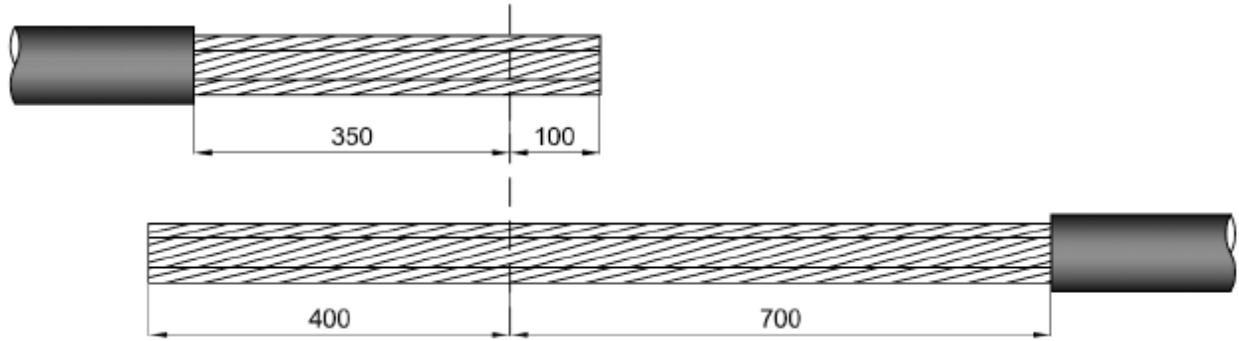


- Rengör kabelmanteln
- Tag bort kabelmanteln enligt bild 1

2)

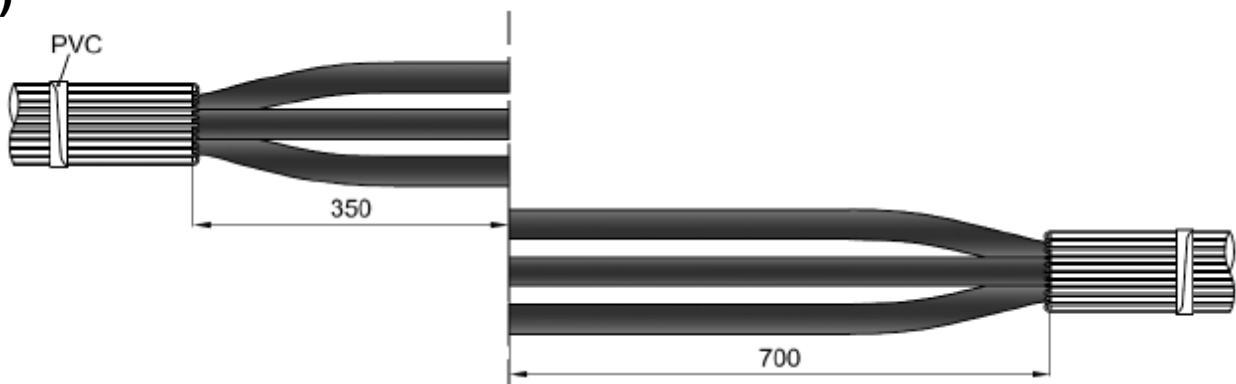


- Vik tillbaka skärmtrådarna, fäst med PVC-tejp.
- Kappa ledarna enligt bild 2.

3)

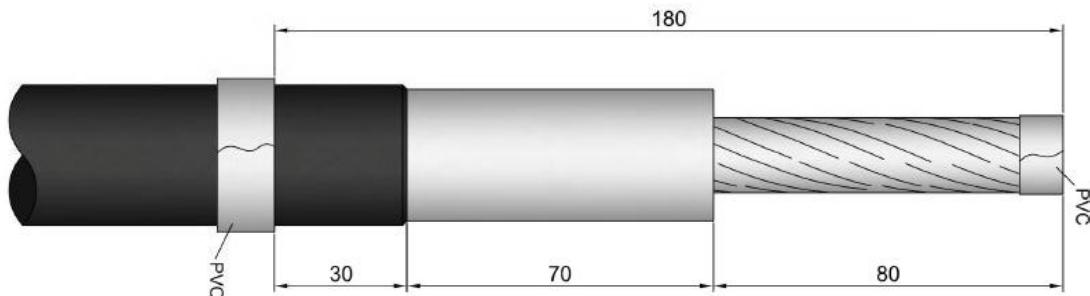


- Tag bort det yttre ledande skiktet enligt bild
- **Viktigt** att kanten på det yttre ledande skiktet blir jämn och fin
- Tag bort PEX isoleringen enligt bild
- Linda PVC-tejp enligt bild

4)

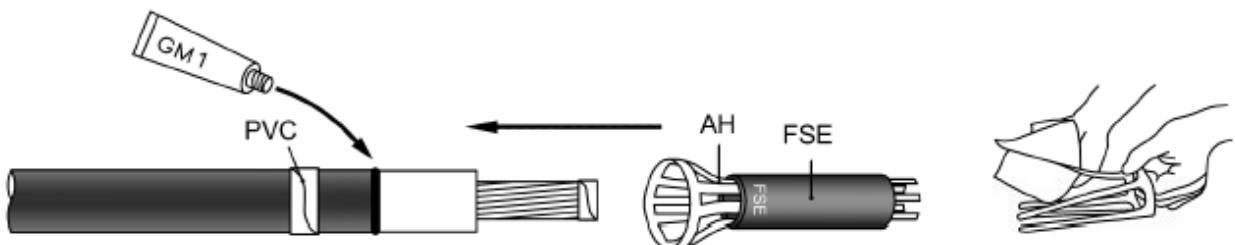


- Rengör isoleringen med åtföljande servett
- Lägg lite silikonfett GM1 vid yttre ledande skiktets kant.
- Fukta AH Applikatorns tungor med Silicon duken
- Sätt på fältstyrningshylsan på applikatorn och skjut på den ner till tejpmakeringen.
Obs! Vänd FSE:n åt rätt håll!
- Tag bort applikatorn, ta ut ett finger i taget
- Placera fältstyrningshylsan genom lätt vridning
- Upprappa proceduren på samtliga ledarändar.

5)

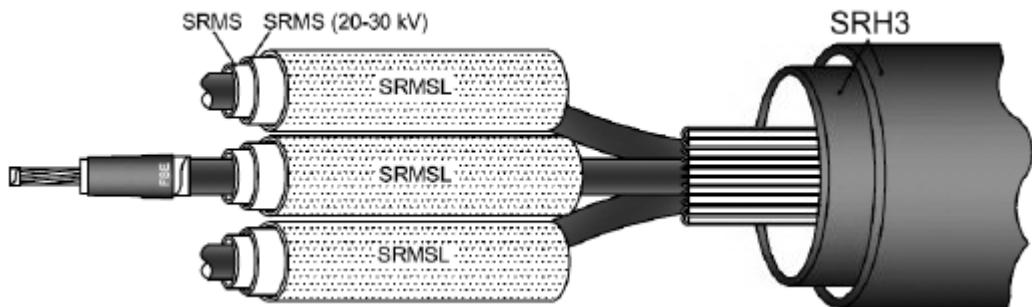


- Skjut på alla varmkrympslangar SRH3 i parkeringsläge på den ena kabeländen (vid två yttre slangar av samma storlek, vik en slang och lås den i ihopvikt läge med PVC-tejp och trä denna därefter in i den andra slangen)
- Om TT-sats skall monteras, placeras folien på ena sidan. (**Obs TT-sats ingår ej i skarvsatsen.**)
- Ta bort fyllbandet FB 1 från röret paket SLK, sedan sätts rör paketen (respektive 2 eller 3 rör passas ihop) över längre kabeländen.

6)

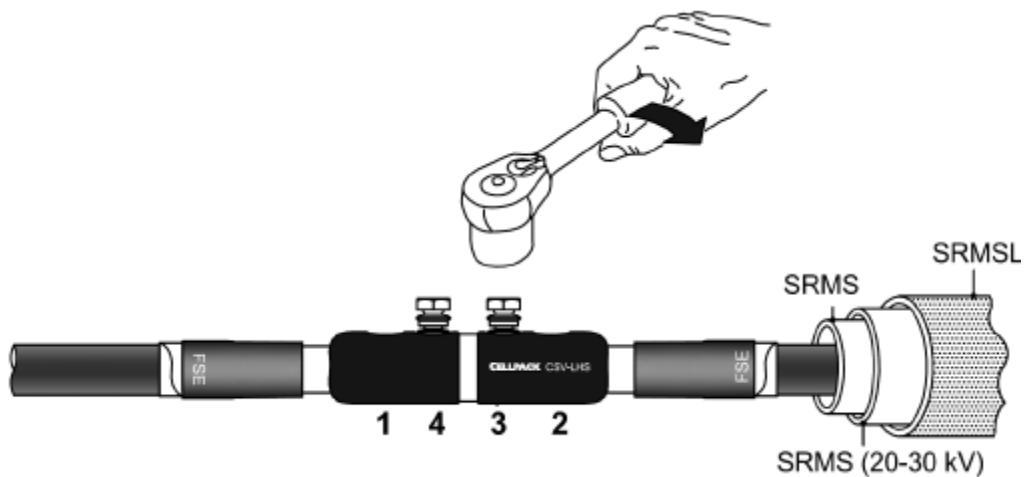


- Tag bort PVC tejpen från ledaränden.
- Montera skarvhylsan enligt specifikationer
- Dra åt skruvarna för hand. Dra åt skruvarna växelvis med ett lämpligt verktyg tills skruv skallen bryts av, då har rätt moment uppnåtts

7)

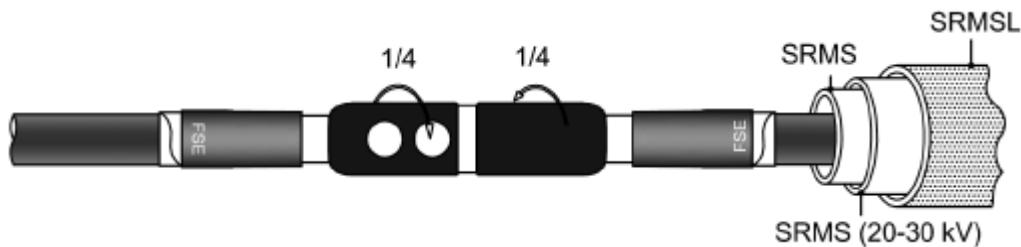


- Vrid yttre plastskalet tills skruvhålen är helt täckta ($\frac{1}{4}$ varv).

8)

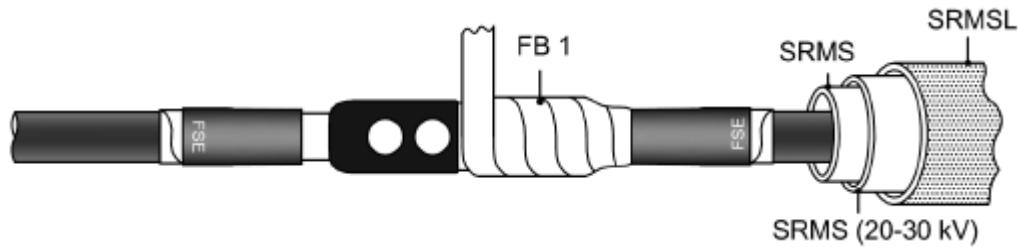


- Linda fyllnadsband FB1 över området mellan fältstyrningshylsorna och över skarvhylsan (20% utdragning och 50% överlappning)
Allt blått band, som ligger fördelade i fasförpackningar (4-6 st), skall användas.

9)

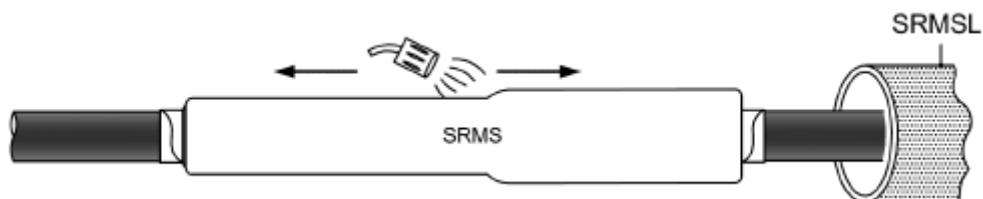


- Placera innerslangen SRMS (röd) över skarven och krymp med början från mitten.
- **För 24 och 36 kV:** Upprepa proceduren med den andra slangen SRMS

10)

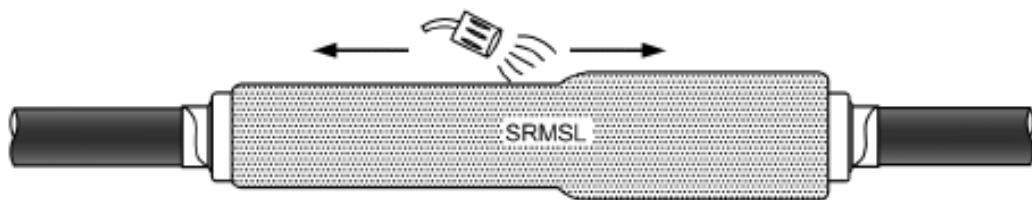


- Placera den dubbelväggiga slangen SRMSL (röd/svart) över den andra slangen och krymp med början från mitten

11)

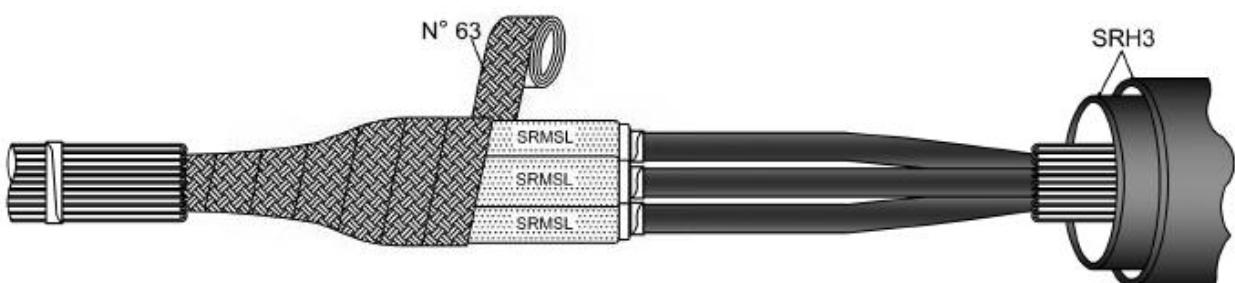


- Linda kopparbandet No 63 runt hela skarven enl. bild (50% överlappning)

12)

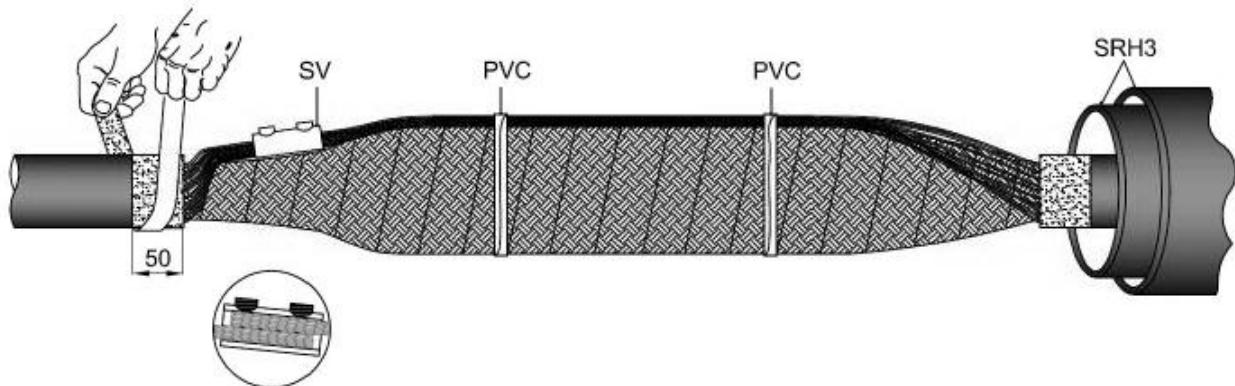


- Lägg tillbaka skärmtrådarna och skarva med skruvhylsan (om möjligt enligt den detaljerade ritningen).
- Rengör kabelmanteln och rugga upp 50 mm av manteln på båda sidor

AXAL-TT

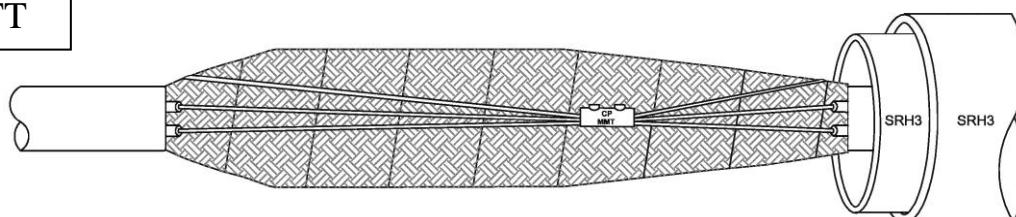


TT-sats

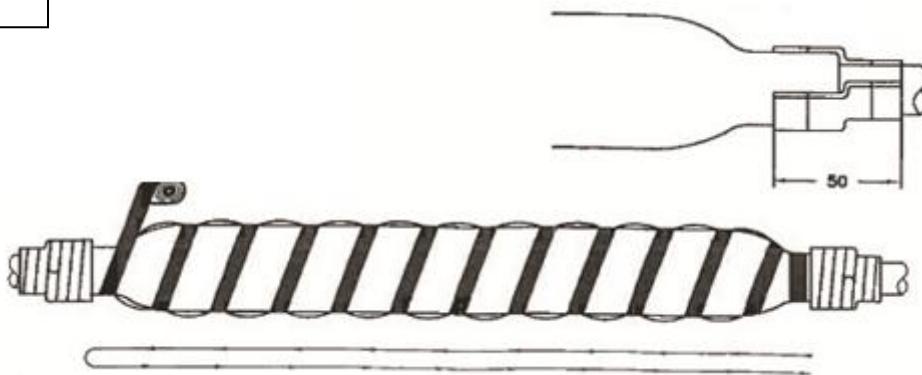

- Vid användning av TT-sats, linda ett varv med mastik med början 10 mm in på kabelmanteln och in mot skarvens mitt, totalt 50 mm lindningslängd.
- Placera foliens ena ände över mastiklindningen och linda ytterligare några varv med mastik för att täta.
- Justerkapa därefter foliens andre ände så att längden anpassas till den andra kabeländens mastiklindning. Täta även denna sida med några varv mastik. Kläm ihop folien över skarven och fäst den med PVC-tejp.

13)

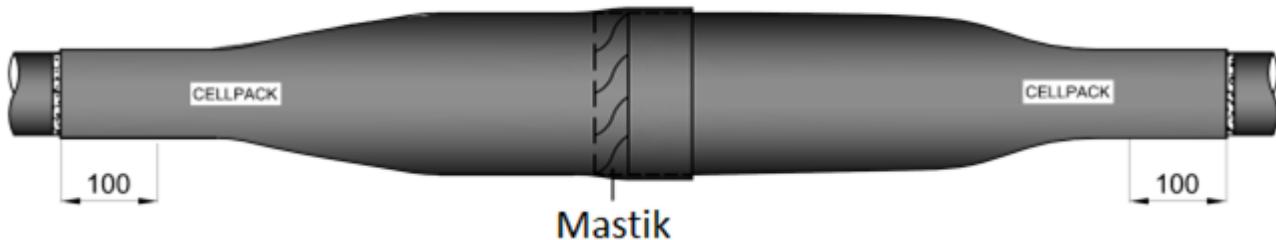

- Placera den mindre yttre slangen SRH3 över den långa delen av skarven. Slangen skal överlappa manteln minst 100mm. Börja krymp från mitten.
- Låt första slangen svalna av. Linda därefter 2 varv med mastik med början 10 mm från slangkanten (mitt i skarven)
- Placera den större yttre slangen SRH3 över skarven och kontrollera överlappet 100mm. Börja krymp från mitten. Lim skallträna ut när slangarna är färdigkrympta

Skarven är nu klar och kan utsättas för mekanisk påverkan efter avsvalning till 30° C