


Monteringsanvisning Flik 55


Kabelskarv för plastisolerad kabel 1kV 4-5 ledare med eller utan skärm.
Kabelarea: 2,5-16 mm²

Grundregel:


Rengör ledare och skarvhylsor där isolerduken skall fästa.

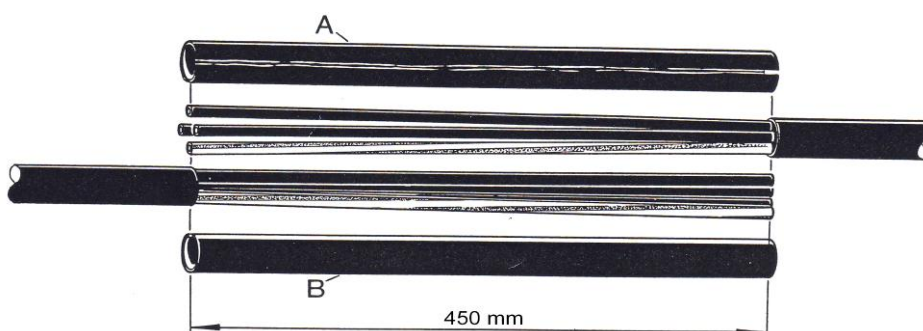


Överlappa och avmantla enligt bild ovan. Spara mantelhalvorna A och B.

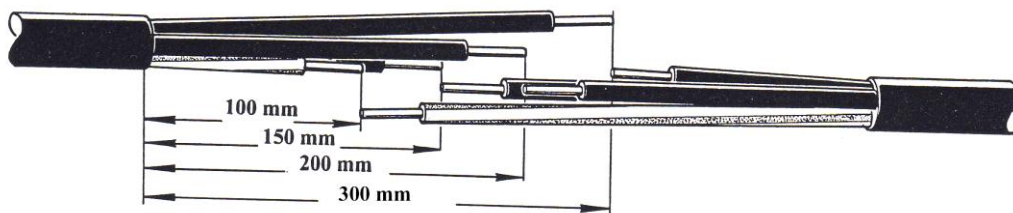


Kapa ledarna enligt bild. Avisolera ledarna t.o.m. hylsans insticksdjup + 3 mm.

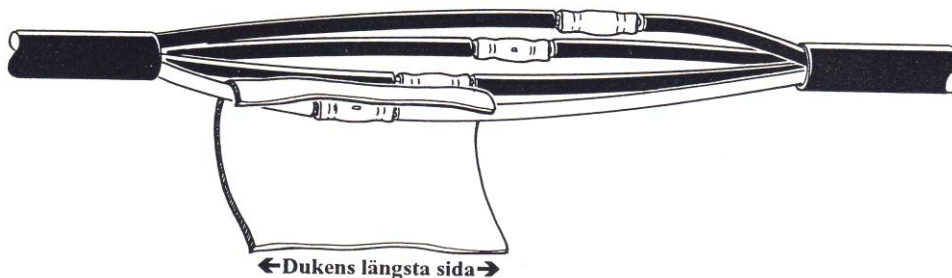


Pressa eller skruva skarvhylsorna. Avlägsna skyddspapperet från duken. Placera duken över skarvhylsan och linda runt som en tejp.

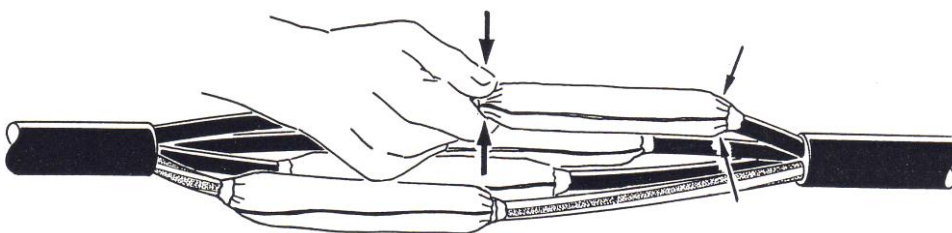


Pressa till duken ordentligt i båda ändarna.

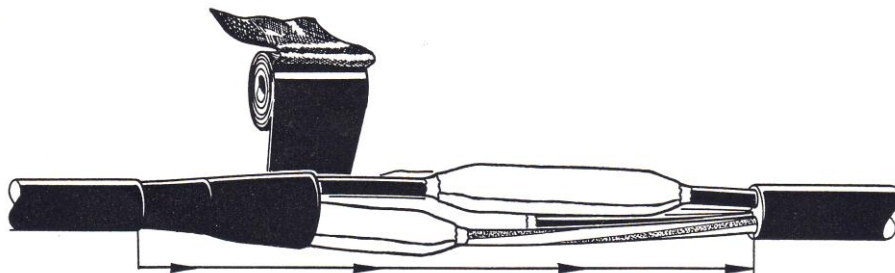


Linda ett lager vulktejp från mantelkant till mantelkant med 50% överlappning.

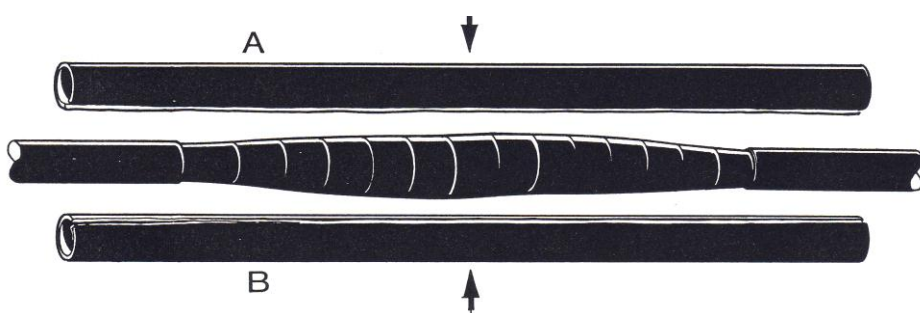

Placera de bortkapade mantelhalvorna A och B över skarven. Se noga till att skarven täcks helt av mantelbitarna.

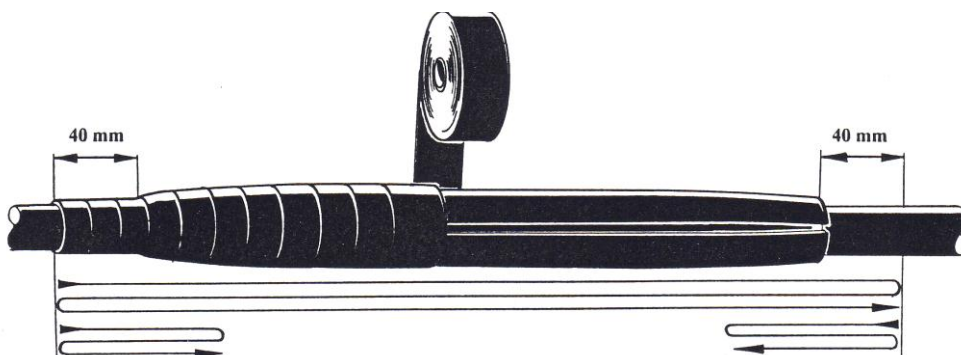

Återställ ytermanteln genom att tejpa te lager med 50% överlapp över hela skarven. Linda några extra varv vid manteländarna. Skarven är nu klar för drift.

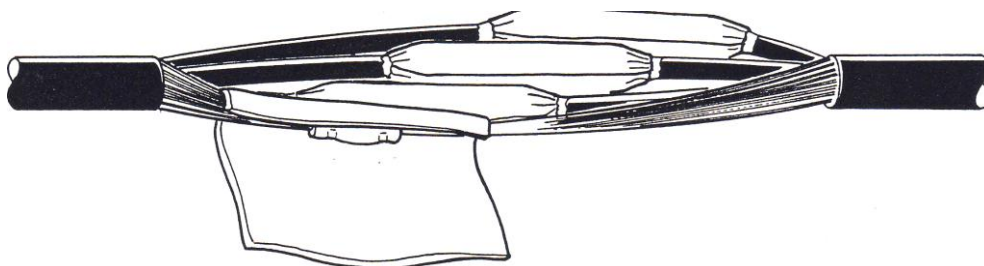

Vid skarvning av 4-ledare med skärm, samt vid 4-ledare med skärm mot 5-ledare utan skärm.