

Monteringsanvisning

Produktnamn: Mångledarskarv MML

E-nr.: 0703375-0703379

Typ: MML 7, MML 14, MML 21,
MML 40, MML 72



MML – Mångledarskarv för upp till 0,6kV, 4-72-ledare, 0,5-1,5mm²

E-nr	Typ	Area (mm ²)	Antal ledare	A (cm)	B (cm)
0703375	MML 7	0,5-1,5	4-7	40	5
0703376	MML 14	0,5-1,5	8-14	40	5
0703377	MML 21	0,5-1,5	15-21	40	5
0703378	MML 40	0,5-1,5	21-40	40	5
0703379	MML 72	0,5-1,5	41-72	80	10


Generellt

Rengör kabelmantel från fett och smuts. Vid användning av propanbrännare ska lågan hålla rätt temperatur vilket uppnås då flaman är gul. Kabelmantel ruggas upp med medföljande slipband för att limmet skall få gott fäste. Börja alltid krympa på mitten och sedan ut mot ändarna.

I kittet ingår:

- Krympslang
- Krymphylsor
- Limband
- Slipband

1.

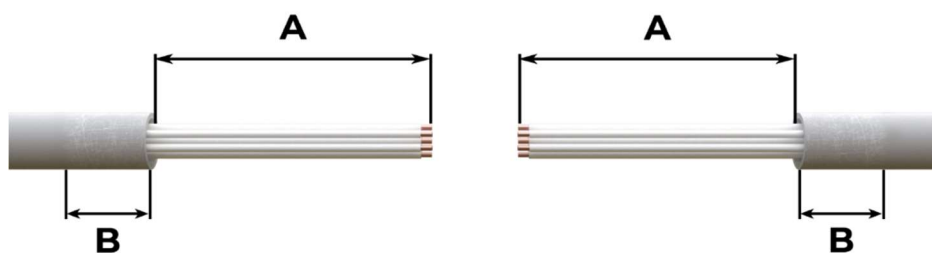


Kablarna avmantlas enligt mått A.
Rugg upp kablarnas yttermantel enligt mått B.

2.




Trä på krympslangen på ena kabelsidan

3.

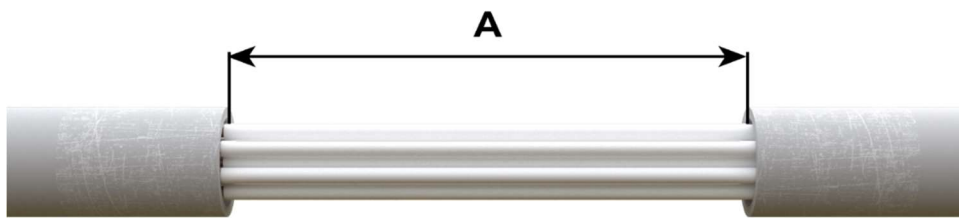


Centrera kabeländrar mot andra kabelns mantelkant.

4.

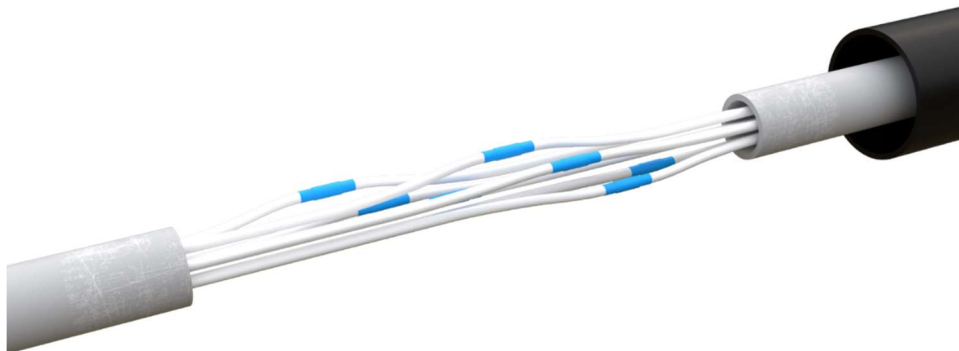

Skarva ledarna med krympskarvhylsor och sprid ut dessa jämnt fördelat över hela skarvmåttet. Upprepa i flera lager vid behov, beroende på skarven storlek.

5.

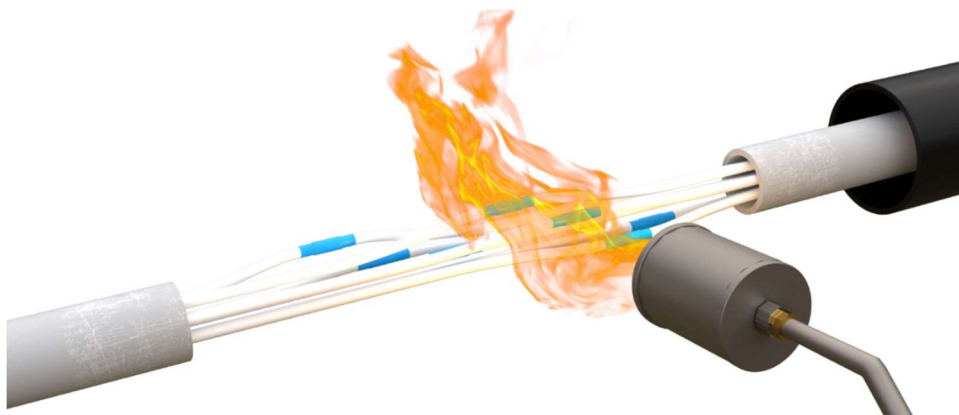

Värmning av krympskarvhylsan sker succesivt mellan de olika lagren. OBS! Låt svalna innan hopläggning.

6.



Kläm ihop ledarna i skarven till en jämn och rak form och linda limbandet genom att spänna lite med 1/3 överlappning hela skarvens längd.

*Vid skärmad kabel, Skarva ihop skärmen och linda skarven med kopparband, 1st extra skarvhylsa levereras med skarven. **Obs: Kopparbandet köpes separat.**

7.



Centrera krympslangen över skarven så den går ut på den uppruggade ytan på kabelmanteln.

Starta krympningen från mitten på skarven ut åt ena hållet, när det är klart fortsätt från mitten ut åt andra hållet. Avsluta krympningen när du ser limmet tränga ut i ändarna, låt skarven svalna innan belastning.

